

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
91	根白石	交通	泉1008 大満寺町頭幹線	泉1008大満寺町頭幹線と泉1010下田中学校線の交差点から泉1008大満寺町頭幹線と泉1285住吉台線の交差点まで	・道路の両側の路側帯を示す白線が消えかかっており、歩いている児童が車道にはみ出し危険である。 ・見通しが悪い場所もあり、また、スピードを出してくる車も多いので、危険である。	・児童への安全指導(学) ・外側線の再塗装(道) ・住吉台団地入口の北側カーブ部分にカーブミラーの設置(道)	○	○					○	○					○	
92	根白石	交通	泉1008 大満寺町頭幹線	泉1008大満寺町頭幹線と泉1010下田中学校線の交差点から泉1008大満寺町頭幹線と泉1285住吉台線の交差点交差点まで	朝は特に交通量が多く、路側帯が狭いため、児童が田んぼの中を歩いてくる。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	歩道を設置するには。水路の付け替えが必要となり、用地の取得含め多額の事業費がかかるため歩道の新設は困難(道)
93	根白石	交通	泉1008 大満寺町頭幹線	泉1008大満寺町頭幹線と泉1007住吉台幹線がぶつかる交差点	泉1008を南から歩いてくる児童が、泉1008と泉1007がぶつかる交差点の交通量が多いため、なかなか渡れなく危険である。	・横断歩道の設置(警・交) ・(横断歩道を設置する場合)交差点部の街路樹を伐採する(道)			○	○			○	○					○	・横断歩道未設置につき、伐採未了(道) ・現状の歩道切下げ場所に横断歩道を引くと、交差点内に横断歩道が入ってくるため、歩行者の安全が確保されない。よって縁石を切り下げるなど、道路管理者の対応が必要(警・交)
94	黒松	交通	黒松8号線・黒松幹線3号線	ホクト黒松前T字路交差点の横断歩道	見通しが悪く横断歩道が見えづらい。	・児童への安全指導(学) ・センターラインの再塗装(道)	○	○					○	○					○	
95	黒松	交通	黒松48号線・真美沢9号線・黒松小学校北歩行者専用道路線	愛隣坂上パークアベニュー前のT字路交差点の横断歩道	狭いT字路の信号がない交差点。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道の設置位置の変更を検討(警・交)	○		○				○		○				○	・横断歩道の位置を変更すると交差点内に横断歩道が入るため、歩行者の安全が確保されない。よって、現状維持とする(警・交)。
96	黒松	交通	杉ノ田真美沢線・黒松小学校北歩行者専用道路	愛隣坂下公文前の横断歩道	狭い両面通行の路地の信号がない横断歩道。	・児童への安全指導(学) ・外側線及びセンターラインの再塗装(道)	○	○					○	○					○	
97	南光台	交通	南光台幹線3号線	南光台97号線と南光台幹線3号線との交差点から北の道路	道幅が広くないにもかかわらず、スピードを出して走っている車が多い。また、歩道が狭い上にカーブの見通しが悪く、歩行者と接触する危険がある。	・児童への安全指導(学) ・外側線及びセンターラインの再塗装(道)	○	○					○	○					○	
98	南光台	交通	市道5676号線	南光台小学校西側の市道5676号線、ふれあい広場前のT字路の東西の横断歩道	宮沢根白石線の南光台トンネルの開通に伴い、令和2年度、新たに通学路として指定したが、今後、交通量多くなることが見込まれる。	・外側線の再塗装(道)			○					○					○	・信号設置は困難(警・交) ・見通しが悪い交差点ではないためカーブミラーの設置は行わない(道)
99	南光台	交通	市道5355号線	市道5385号との交差点から学校沿いに南下し南光台児童館までの道	カーブで一部見通しの悪い部分があり、路側帯も薄くなっている。	・児童への安全指導(学) ・外側線の再塗装(道)	○	○					○	○					○	

