

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		
7	岩切	1	交通	岩切三所北6号線(宮城野558)	岩切中学校北側の道路	道幅の狭い歩道のない道路。歩いている児童と車が接触する危険性がある。路側帯のカラー化要望。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化の検討(道)	○	○										
8	岩切	2	交通	岩切洞ノ口東線(宮城野2062)	岩切駅前道路	歩車道境界にブロックがあるものの、通路幅が狭いため歩行者同士のすれ違いが困難。歩道整備要望。	・児童への安全指導(学)	○											
9	岩切	3	交通	中の坂線(宮城野425)	岩切から燕沢に抜ける道路	歩道のない通学路。以前より車の通行量が増加し、高速で走る車両が多くなったことで通行者と接触する危険がある。路側帯のカラー化要望。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化の検討(道) ・取締りの継続(警)	○	○	○									
10	岩切	4	交通	若宮2号線(宮城野1899) 若宮前羽黒前2号線(宮城野1901)	若宮前ファミリーマート西側道路付近	信号待ちを避ける車両の抜け道となっており、特に朝の時間帯の通過車両が多い。新たな区画整理事業により通行車両および児童の通行の増加が見込まれる。歩道整備要望。	・児童への安全指導(学) ・歩道整備計画の検討(道) ・横断歩道設置の検討(警)	○	○	○									・車両・歩行者増加懸念箇所であるため、今後の交通状況により検討する(警)
11	岩切	5	交通	余目土手外東線(宮城野552)	岩切大橋交差点の東側	道路の片側にしか歩道がなく、岩切大橋交差点から利府街道に合流する際に歩道がない方を通らざるを得ない状況になっている。歩道か、横断歩道の整備希望。	・児童への安全指導(学)	○											・歩道の整備や延伸は敷板箇所が既存構造物と交差するうえ、河川管理上の問題となることから整備困難(県仙台土木事務所の協議済)(道) ・横断歩道の設置は、歩行者の動線・滞留スペース・利用頻度等の問題から設置困難(警)
12	高砂	1	交通	国道45号線	宮城野区福室2丁目 福田大橋	交通量が多い。歩道の幅が狭いため、自転車と歩行者がぶつかりやすい。	・児童への安全指導(学) ・登下校時の教職員による見守り・指導(学) ・見守り等ボランティアへの協力依頼(学) ・注意喚起標示の設置(国道) ・交通安全教室による安全指導(警・交) ・自転車利用についての注意喚起(警・交)	○	○	○									・福田大橋は自歩道となっているため、注意喚起標示を今後検討(国道)
13	高砂	2	交通	福田町保育所前2号線(宮城野695)	福田町1丁目福田町保育所近くの踏切周辺	歩道が狭く、また途中で切れている。福田町駅の移転により交通環境が変わることが懸念されるため、道路管理者にて対策を検討してほしい。	・児童への安全指導(学) ・福田町駅移転に伴う歩道の設置、JRとの協議(道)※道路計画課(道路施設課)	○	○										
14	新田	1	交通	館町2号線(宮城野2038)	新田4丁目 仙石線跨線橋北側道路(L字カーブ地点、交差点)	登校時間帯の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯も狭い。跨線橋の降り口に横断歩道はあるが、西方向に直進してくる自動車運転手から、跨線橋降り口が死角となっており、児童及び歩行者の存在が確認しづらい。そのため、横断歩道前で安全に一時停止する車は少ない状況であり、児童の登下校に関して、非常に危険な状況となっている。(当該横断歩道には信号機がなく、一時停止の道路標識はない)	・児童への安全指導(学) ・保護者や地域への周知(学) ・区画線引き直しの検討(道) ・路側帯カラー化の検討(道)	○	○										・押しボタン式信号については別途検討(警・交)

